



# MANUEL D'UTILISATION

INDICATEURS
POIDS-TARE
BC-100M, BCN-100M



# MANUEL D'UTILISATION

INDICATEURS
POIDS-TARE
BC-100M, BCN-100M

F

BC-100M-V07



# DECLARATION DE CONFORMITE

L'indicateur électronique de pesage

	EPEL INDUSTRIAL Ctra. Santa Cruz de Calafell, 35 08830 Sant Boi de LLobregat, Barcelona. Spain
Modèle:	BC
Certificat d'essais nº:	T2219

correspond au modèle décrit dans le certificat d'essais et remplit toutes les conditions requises de las Directives suivantes:

89/336/CEE modifiée par les Directives 92/31/CE et 93/68/CEE par application des normes harmonisées EN-55011 Classe A et EN-45501.

73/23/ CEE modifiée par la Directive 93/68/CEE par application de la norme harmonisée EN-60950


Signature:


J. Martínez CHEF QUALITÉ

## - TABLA DE CONTENIDO -

1. CONFIGURATION DE L'INDICATEUR	2
2. DESCRIPTION DU CLAVIER	2
3. MISE EN MARCHE	3
4. MODES DE FONCTIONNEMENT	3
5. FONCTIONNEMENT EN MODE POIDS-TARE	
5.1. FONCTION ZERO	
5.2. FONCTION TARE SEMI-AUTOMATIQUE	
5.3. FONCTION TARE CUMULATIVE	
5.4. FONCTION TARE PRE-DETERMINE	
5.5. FONCTION SOMME ET MULTIPLICATION DE LA TARE 5.6. FONCTION MEMORISATION DE TARES	
5.7. FONCTION RECUPERATION DE TARES MEMORISEES	
5.8. FONCTION BRUT / NET	
5.9. FONCTION EFFACEMENT DE TARE	
5.10. FONCTION SOMME DE PRODUITS PESES PAR CODES	
5.11. FONCTION TOTAL	
6. UTILISATION DE L'INDICATEUR AVEC IMPRIMANTE	
7. MODE PROGRAMMATION	
9. DESCRIPTION DU PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
10. LISTE DES TOUCHES EN MODE POIDS-TARE	
11. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DU POIDS	
12. SELECTION PARAMETRES CANAL SERIE A L'ORDINATEUR	
13. SELECTION DU MODE DE COMMUNICATION	23
14. FORMAT DE LA COMMUNICATION AVEC ORDINATEUR	24
15. SELECTION TYPE D'IMPRIMANTE	26
16. CONFIGURATION DES IMPRIMANTES	27
17. POSSIBLES PROBLEMES ET LEURS SOLUTIONS	28
18. CONNEXIONS	29
19. FONCTIONNEMENT EN MODE TERMINAL	33
19.1. FONCTION SEQUENCE DE PESE	33
19.2. FONCTION MODE PESEE	33
19.3. FONCTION GRAND TOTAL	34
19.4. PROGRAMMATION DE LA SEQUENCE DE PESAGE	35
19.5. PROGRAMMATION DES TEXTES DES CHAMPS "DIVERS"	36
19.6. TEST RS-232	37
20. MESSAGES POSSIBLES DE L'INDICATEUR A L'ORDINATEUR EN MODE TERMINAL .	37
21. COMMUNICATION EN RESEAU	40
22. LISTE DES TOUCHES EN MODE TERMINAL	40
23. FONCTIONNEMENT EN MODE EMETTEUR DE BON	42


#### 1. CONFIGURATION DE L'INDICATEUR

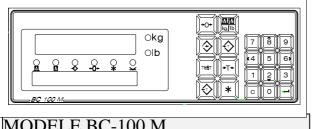


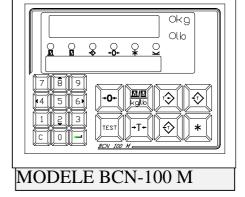

MODELE BC-100 M

L'indicateur de poids dispose de 6 chiffres de 7 segments et d'un second afficheur, où apparait le reste de l'information, composé de 10 chiffres de 7 segments et 6 points luminneux.

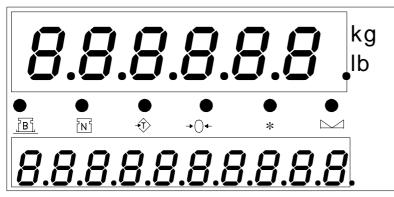

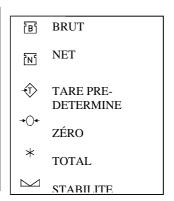

#### 2. DESCRIPTION DU CLAVIER

L'équipement dispose d'un clavier de 20 touches, 10 numériques et 10 de fonctions avec des symboles normalisés.

#### **FONTION**



#### **TOUCHES**

- CORRECTION DE ZÉRO.

- BRUT / NET. ( kilos / livres en langue anglaise).

- EFFACEMENT DE TARE.



- TARE PRE-DETERMINE.

- TEST.



- TARE SEMI-AUTOMATIQUE.

- RECUPERER TARE.










2

#### 3. MISE EN MARCHE

En mettant l'interrupteur en position ON. L'indicateur affiche la version de programme.



Après cela l'indicateur affiche successivement les chiffres de 0 à 9.

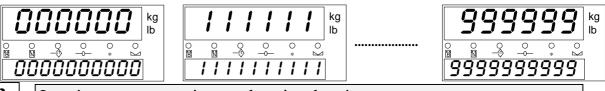

3 La séquence se termine par la prise du zéro.



#### 4. MODES DE FONCTIONNEMENT

Cet équipement dispose de trois modes de fonctionnement distincts, qui se séleccionnent au moment du réglage de l'équipement.

#### - POIDS-TARE:



ATTENTE DE DEMANDE: Avec ce mode de travail le poids est envoyé à l'ordinateur ou à l'imprimante lorsqu'on appuyer sur la touche PRINT, ou lorsque l'ordinateur le demande avec un "\$".


- CHAQUE CONVERSION: Dans ce mode de travail le poids est envoyé à l'ordinateur à chaque conversion.

#### - TERMINAL ORDINATEUR:



- AVEC MEMOIRE: Dans ce mode il est possible de réaliser une séquence de pesée (programmable) dans laquelle nous pouvons entrer divers champs. Les opérations se mémorisent jusqu'à un maximun de 200, et sont envoyées à l'ordinateur lorsque celui-ci les demande.
- SANS MEMOIRE: A les mêmes fonctions que le précédant mode mais les opérations sont envoyées à l'ordinateur à chaque pesée, et ne sont pas mémorisées.

#### - EMETTEUR DE BON :

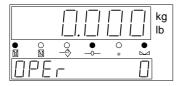


Ce mode fonctionne comme EMETTEUR DE BON ou PESE.CAMIONS et communique avec l'imprimante de Bon EPSON TM-290.


# FONCTIONNEMENT EN MODE POIDS-TARE


# -0-

#### **5.1 FONCTION ZERO**

Réajuste le zéro à l'intérieur de la marge programmée.

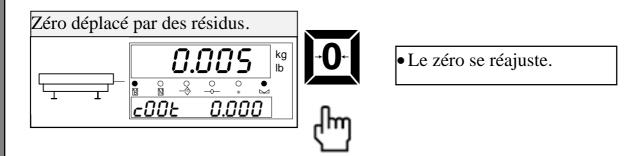

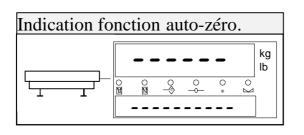


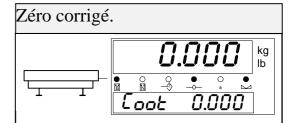




#### 5.2 FONCTION TARE SEMI-AUTOMATIQUE

Tare le poids qui est en ce moment sur la plate-forme.

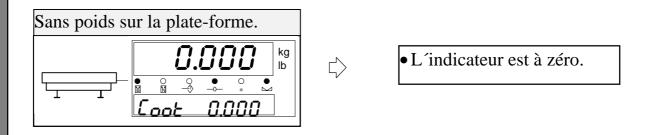


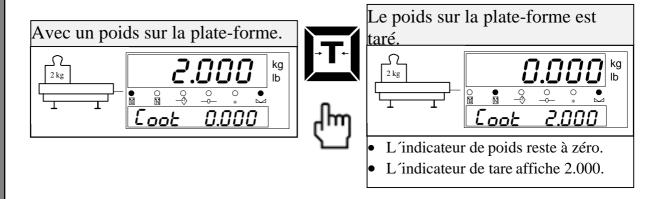


: LE POIDS MAXIMUN QUE L'ON PEUT TARER, DEPEND DE LA VALEUR PROGRAMMEE LORS DU REGLAGE DE L'EQUIPEMENT. (100% de la portée par défaut)




#### **5.3 FONCTION TARE CUMULATIVE**

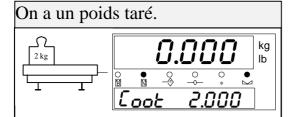

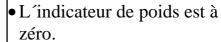


• L'indicateur de tare affiche 2.000.

Poser un autre poids sur la plateforme.

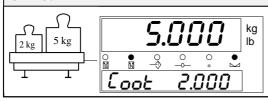




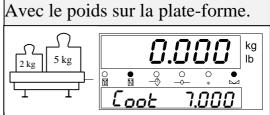





#### 5.4 FONCTION TARE PRE-DETERMINE


Permet de tarer un poids connu par le clavier. En attente d'introduction de la

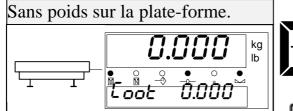

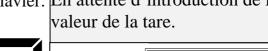


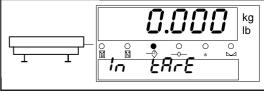

Valeur de la tare.

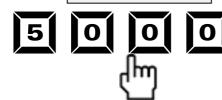




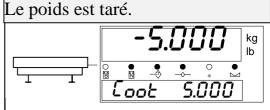



#### 5.5 FONTION SOMME ET MULTIPLICATION DE LA TARE.


Permet de additionner et/ou multiplier une tare connu par le clavier.

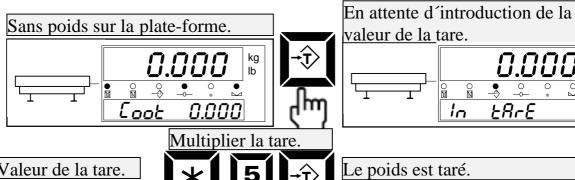

Valeur de la tare.




Somme la tare à la tare existent.

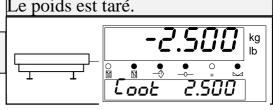



#### 5.6 FONCTION MEMORISATION DE TARES


L'équipement est capable de mémoriser jusqu'à 100 tares, en assignant un

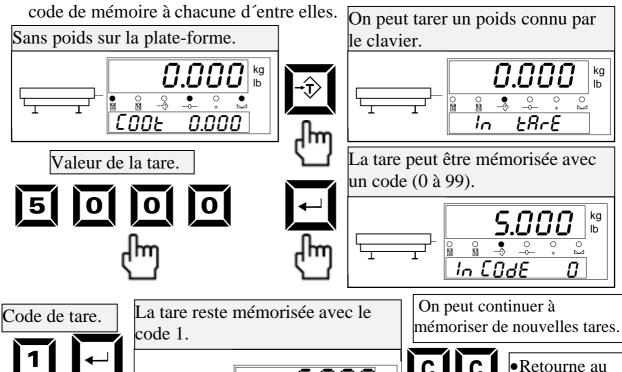




#### 5.7 FONCTION RECUPERATION DE TARES MEMORISEES


L'indicateur a la posibilité de récupérer les tares mémorisées.

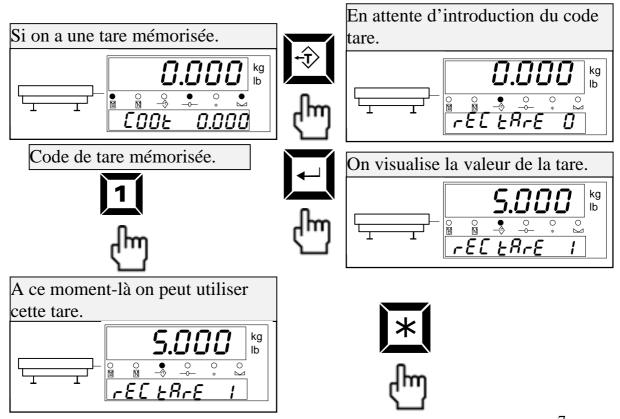

mode poids.

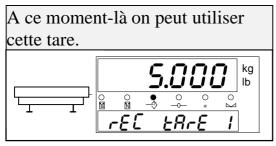




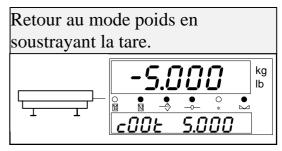



#### 5.8 FONCTION BRUT / NET


Visualise le poids brut lorsqu'on a un poids taré.

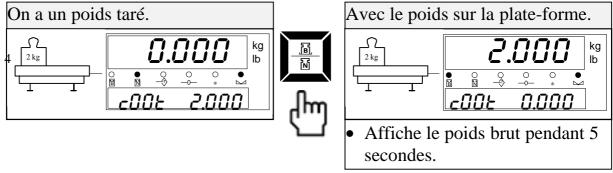

Cette fonction agit avec n'importe quel type de tare, semi-automatique ou mémorisée.

## T⇔

#### 5.9 FONCTION EFFACEMENT DE TARE

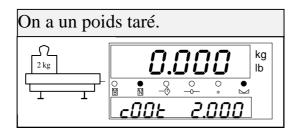




- L´indicateur de poids est à zéro.
- L'indicateur de tare affiche 2.000.





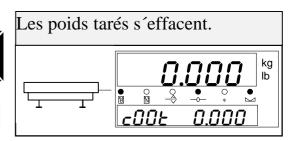


Cette fonction agit avec n'importe quel type de tare, semi-automatique ou mémorisée.

'Effacement Automatique de Tare a étè sélectionné, la Tare semiautomatique ou cumulative s'effacent lorsque la charge déposée sur la plateforme est retirée.




#### 5.10 FONCTION SOMME DE PRODUITS PESES PAR CODES

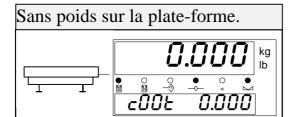

• L'indicateur est à zéro.

Poser du poids sur la plate-forme.

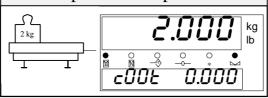


Code de produit.



Le poids s'additionne au code de produit 15.

Poser un autre poids sur la plateforme.

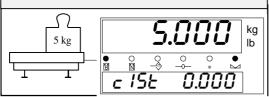



Le poids s'additionnera au même code 15. Pour additionner sous un autre code de produit il suffira d'introduire le numéro de code.



#### **5.11 FONCTION TOTAL**

Después de realizar varias pesadas.

Sans poids sur la plate-forme.









Affichage du TOTAL du poids



Retour au mode poids en effaçant le total.

ŁՈŁՑԼոջ





Dans cette situation, il existe deux possibilités.



Retour au mode poids sans effacer le total.




## \*


#### **5.12 FONCTION GRAND TOTAL**

A la fin de la sécuence de pesée, on peut connaître le total cumulé par codes et le total de tous les codes.

Pour accéder au Grand Total on doit entrer en mode programmation au travers du code secret.

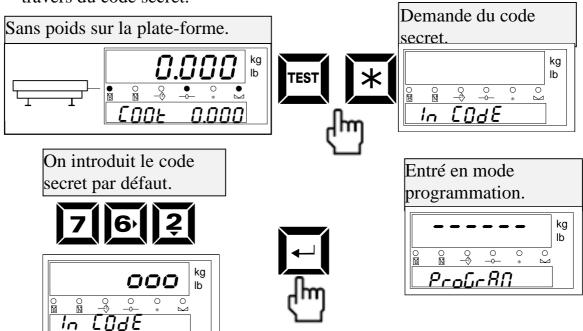


#### GRAND TOTAL D'UN CODE

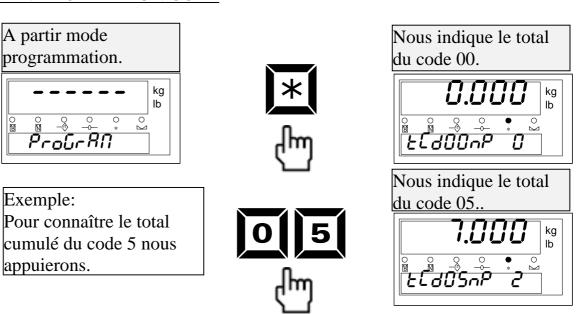

#### **GRAND TOTAL GENERAL**


Pour obtenir le Grand Total cumulé depuis le dernier effacement nous appuierons.



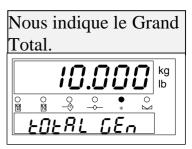

#### SORTIE DU GRAND TOTAL

Il y a 2 manières de sortir du Grand Total:

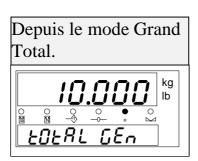















Sortie sans effacer le Grand Total.

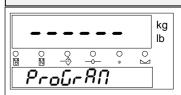

A partir du mode programmation.

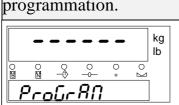

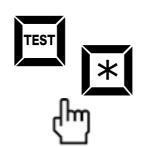

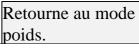





#### 6. UTILISATION DE L'INDICATEUR AVEC IMPRIMANTE

Lorsque l'indicateur est connecté à une imprimante, nous obtiendrons un ticket de pesée chaque fois que nous appuierons sur la touche:



EXEMPLE DE TICKETS EN MODE D'IMPRESSION IMP1 (Un ticket parpesée)

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 4

CODE: 15

BRUT.... 7.000 kg
TARE... 2.000 kg
NET... 5.000 kg

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

- En-têtes 1, 2 et 3 programmables.
- Date et heure programmable.

Numéro de ticket est un compteur qui s'incrémente chaque fois qu'il y a un nouveau ticket

- Code de produit.(De 00 á 499).
- Légende finale de ticket programmable.

Exemple de ticket avec tare semiautomatique.

\_ 11 \_

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 4

CODE: 15

BRUT.... 7.000 kg
TARE...TP 2.000 kg
NET... 5.000 kg

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

Exemple de ticket avec tare prédéterminée ou mémorisée.

Le sigle TP à côté de la tare indique qu'il s'agit d'une tare prédéterminée ou mémorisée.

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

**TOTAL** 

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

CODE: 15

OPERATIONS: 4

BRUT.... 17.000 kg
TARE... 2.000 kg
NET... 15.000 kg

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

Exemple de ticket de TOTAL.



#### EXEMPLES DE TICKETS EN MODE D'IMPRESSION IMP2 (Une ligne par pesée).

Avec ce mode d'impression chaque opération apparait dans une ligne du ticket et le total apparaitra lorsqu'on appuiera sur la touche:



EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 4

OPER. HEURE COD. BRUTkg TAREkg NETkg

1 2	8:38 8:40	1 15	0 1.000	0 1.000	1.500 2.000
3	9:01	20	0	0	-2.500
4	9:02	54	4.500	TP0.500	5.000

4 TOTAL 5.500 1.500 6.000

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

Exemple de ticket.

- En-têtes 1, 2 et 3 programmables.
- Date et heure programmable.
- Numéro de ticket est un compteur qui s'incrémente chaque fois qu'il y a un nouveau ticket.
- Opération est un compteur qui s'incrémente à chaque pesée. Code de produit.
- Operation 1 sans tare. Operation 2 tare semiautomatique. Operación 4 "TP" tare prédéterminée ou mémorisée.
- Total opérations et poids.
- Lègende finale de ticket programmable.

Depuis le Mode Total on peut faire une suite de ticket en appuyant la touche:



EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

DATE: 22-DEC-95

HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 5

TOTAL ANT.

5.500

1.500 6.000

OPER. HEURE COD. BRUTkg TAREkg NETkg

9:25 7 0 0 2.300 9:28 12 0.500 1.000 1.500

3.800 2 SOUS-TOTAL 0.500 1.000

6 TOTAL kg 6.000 2.500 9.800

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

- Total du ticket précédant.

- Sous-total, total de ce ticket.
- Somme Total du ticket précédant et du sous-total.

Exemple de suite de ticket.

#### EJEMPLOS DE TICKETS DE TOTALES

Les tickets de totalisation sont communs aux deux modes d'impression. Ces tickets s'obtiennent à partir du mode Grand Total.

En appuyant sur la touche:



#### GRAND TOTAL D'UN CODE.

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

TOTAL PARTIEL

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 6

CODE: 0 OPER.: 2 TOTAL kg 7.000

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

- Code sélectionné et nombre d'opérations réalisées, en plus du poids total cumulé.

Exemple de ticket de Total du code

\_ 13 \_



#### **TOTAL GENERAL ACCUMULE**

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

TOTAL GEN. ACCUMULE

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 7

OPER: 10 TOTAL GENL. kg 13.500

LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

- Opérations totales de tous les codes et somme des poids cumulés.

Exemple de ticket de résumé de Grand Total.

En appuyant sur la touche:



#### TOTAL GENERAL DETAILLE.

EN-TÊTE PROGRAMMABLE 1 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 2 EN-TÊTE PROGRAMMABLE 3

TOTAL GEN. DETAILLE

DATE: 22-DEC-95 HEURE: 8:38

NUMERO TICKET: 8

OPER: 10 TOTAL GENL. kg 13.500

CODE: 0 OPER.: 2 TOTAL kg 7.000

CODE: 1 OPER.: 3 TOTAL kg 6.500


LEGENDE PROGRAMMABLE FIN TICKET

Exemple de ticket de Grand Total détaillé.


- Opérations totales et somme des poids cumulés.
- Opérations et somme des poids pour chaque code.

#### 7. MODE PROGRAMMATION

Cet équipement dispose d'un mode de programmation de certains paramètres de fonctionnement de l'équipement.

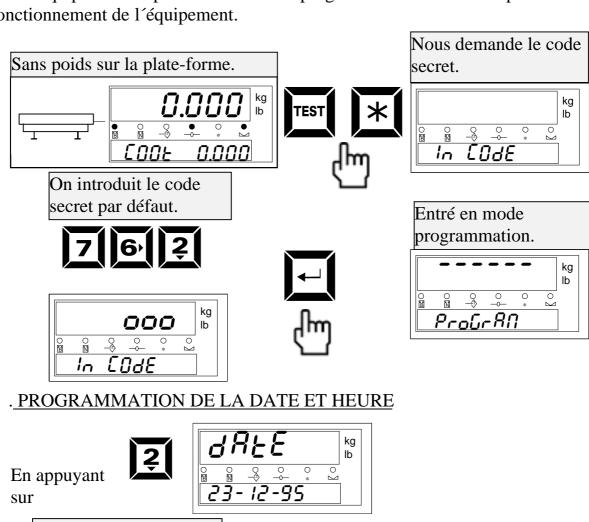




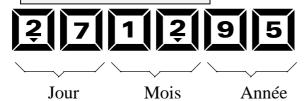



En appuyant sur



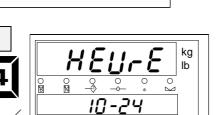


Heure Minutes

Pour modifier l'heure

En appuyant sur




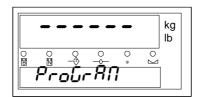

-Retour au mode programmation .

En appuyant sur



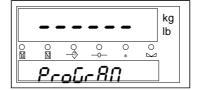

- Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements.

#### PROGRAMMATION DU CODE SECRET.


En appuyant sur






On introduit le nouveau code secret.



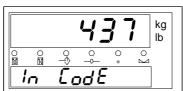




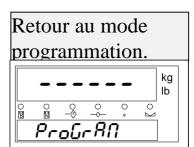

En appuyant sur



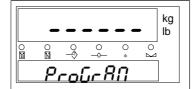

- Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements.

#### PROGRAMMATION D'EN-TÊTE ET LEGENDE FINALE DE TICKET.

En appuyant sur







Normal:32 caractères.


Etendu: 16 caractères.

Type d'en-têtes.



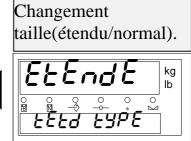


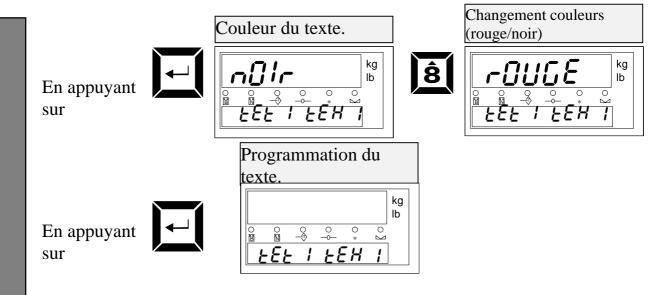

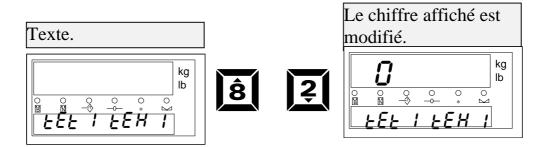


Passage à la ligne

kg

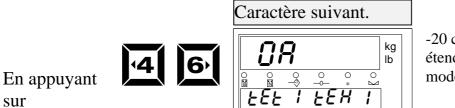

-20 caractères mode étendue. - 40 caractère mode normal.

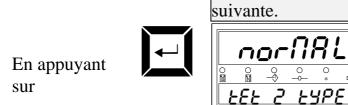

- A la fin des 3 lignes en-têtes et de la légende finale de ticket, en appuyant sur la touche "ENTER", on retourne au mode programmation.

\_ 17 \_\_\_

#### CONNEXION DECONNEXION DE L'IMPRIMANTE




En appuyant sur



- En appuyant sur la touche "8" l'état de l'imprimante est modifié: ON,OFF.

En appuyant sur



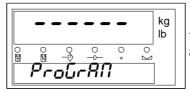

- Valide la fonction et retourne au mode programmation.


#### **TEST DE COMUNICACIONES**



En appuyant sur

En appuyant


sur

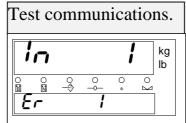

- Effectue le test RS, relier les points 2 et 3 du connecteur RS.
- In = Tentatives de communication.
- Er = Erreurs de communication.
- Valeurs entre 0 et 999.
- En appuyant sur la touche
- "ENTER", les compteurs se mettent à zéro.





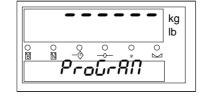


- Retour au mode programmation.

#### **TEST DE COMMUNICATIONS**


En appuyant sur



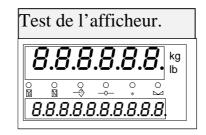

Active tous les points et les segments des chiffres pendant 3 secondes.

#### 8. PROGRAMMATION DU TYPE DE COMMUNICATION

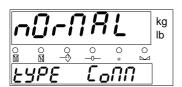

- Connexion NORMAL.





- Transmission automatique. Valeurs Non, Stable, Zéro.


kg



- Connexion EN RÉSEAU.



- Numéro d'équipement. Valeurs entre 0 et 31.

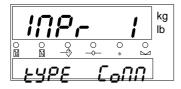

- Connexion imprimante



lb RUEO

- Type de ticket IMP1. (Seulement mode POIDS-TARE).

- Transmission automatique. Valeurs Non, Stable, Zéro



- Connexion imprimante





- Type de ticket IMP 2. (Seulement mode POIDS-TARE).

- Transmission automatique. Valeurs Non, Stable, Zéro.

En appuyant sur



Change le type de communication.

En appuyant sur




Valide la fonction et passe à la programmation de la connexion.

En appuyant sur



Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements effectués.

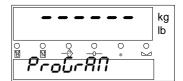

#### 9. PROTOCOLES DE COMMUNICATION



- En mode NORMAL le poids est envoyé directement sans attendre de signal de l'ordinateur.

ORDINATEUR	EQUIPEMENT	ACTIONS
MESSAGE ⇒	MESSAGE	• Le message est envoyé sans attendre de synchronismes.



- Lorsque le type de communication est EN RÉSEAU il peut y avoir plusieurs équipements connectés à la même ligne.
- Cette circonstance oblige à ce qu'un contrôle existe qui détermine quel équipement accède à la ligne et de cette façon éviter que deux ou plusieurs équipements occupent la ligne en même temps.

Cette fonction de contrôle est remplie par l'ordinateur, qui envoie aux équipements connectés à la ligne des ordres pour leur indiquer à quel moment ils peuvent occuper la ligne. Ces ordres s'appellent **SYNCHRONISMES**.

Pour établir la communication, l'ordinateur envoie aux équipements des synchronismes de deux types:

#### **QUESTION:**

SYNCHRONISMES	ORDINATEUR	EQUIPEMENT	ACTIONS
SYNCHRONISMES QUESTION.	80H+ n° équipement	80H+n° équipement	S'il n'existe pas de transmission en attente, l'équipement répond avec le même synchronisme que lui
(80H+n° équipement) (n° équipement = 0 ÷ 31) (80H9FH))	80H+n° équipement  C	→ MESSAGE →	envoie l'ordinateur.  S'il existe une transmission en attente, l'équipement l'envoie après avoir reçu un synchronisme de question.  L'ordinateur rend un ACK pour indiquer réponse reçue.

BC-100M-V07

#### ORDRE:

SYNCHRONISMES	ORDINATEUR	EQUIPEMENT	ACTIONS
SYNCHRONISMES ORDRE  (A0H+n° équipement) (n° équipement = 0 ÷ 31) (A0HBFH)	A0H+n° équipement  A0H  MESSAGE  A0H+n° équipement	I+n° équipement  →  ACK	Si l'équipement n'a pas de transmission en attente, il répond avec le même synchronisme que lui envoie l'ordinateur.  L'ordinateur envoie le message à l'équipement et
	<b>⇐</b> ACK	MESSAGE →	celui-ci répond avec un ACK indiquant la bonne reception.

#### DESCRIPTION DES MESSAGES EN MODE POIDS-TARE:

NORMAL	STX	DONNEES_MESSA	Cl	2		
					<u>.</u>	
EN RÉSEAU	STX	DONNEES_MESSAGE	CHE	CK 1	CHECK 2	ETX

#### **DONNEES MESSAGES:**

ORDINATEUR	EQUIPEMENT
" \$ " (24h) Demande de poids	" TRACE _ POIDS",dépendra du Format de
	Communication choisi dans le paragraphe 13.

#### CALCUL DU CHECK:

 $<\!\!STX\!\!>$  XOR  $<\!\!QUESTION$  / REPONSE> XOR  $<\!\!N^o$  Caractère QUESTION / REPONSE +1> =XYH CHK1 = X+30H; CHK2 = Y+30H.

BC-100M-V07

#### 10. LISTE DES TOUCHES EN MODE POIDS-TARE

#### **DESCRIPTION DES TOUCHES:**

ORDINATEUR	EQUIPEMENT
NUMEROS 0 A 9.	TOUCHES DE 0 A 9.
CARACTERE "A"	TOUCHE TEST
CARACTERE "B"	TOUCHE TARE PRE-DETERMINE
CARACTERE "D"	TOUCHE ENTER
CARACTERE "E"	TOUCHE "C"
CARACTERE "F"	TOUCHE *
CARACTERE "G"	TOUCHE TARE SEMI-AUTOMATIQUE
CARACTERE "H"	TOUCHE CORRECTION DU ZERO.
CARACTERE "K"	TOUCHE BRUT-NET
CARACTERE "L"	TOUCHE EFFACEMENT DE TARE
CARACTERE "M"	TOUCHE RECUPERATION TARE.

#### 11. TRANSMISSION AUTOMATIQUE DU POIDS

Après avoir sélectionné le type de communication, affiche la fonction de transmission automatique.



- Fonction désactivée.



- Transmission automatique du poids á la stabilisation



- Transmission automatique du poids après passage par zéro.

En appuyant

Ou **8** Change le type de transmission.

En appuyant sur



Valide la fonction et passe à la sélection suivante.


En appuyant sur




Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements.




#### 12. SELECTION PARAMETRES CANAL SERIE A L'ORDINATEUR

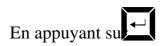

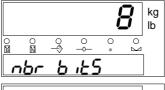



- Nombre de Bits. Valeurs 7 et 8.

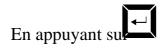




Type de parité.
 Valeurs PAIR, IMPAIR, SANS.

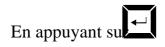

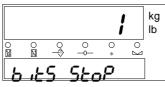


Nombre de Bits de Stop.
 Valeurs 1 et 2.

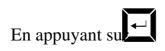




Vitesse de communication.
Valeurs 150, 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 14400, 19200, 28800.

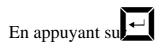

Valide et passage à la programmation du mode de communication

#### 13. SELECTION DU MODE DE COMMUNICATION

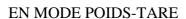




- Envoie la trace du poids lorsqu'il Reçoit la demande de l'ordinateur.

- Envoie la trace de poids à chaque conversion.


#### EN MODE TERMINAL



- Memoriza 200 operaciones.

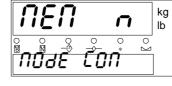

- Envia a ordenador a cada operación.

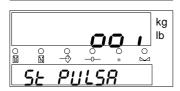

Envoie le poids à l'appuie sur la touche validation

(seulement en Attente Commande Att. cd.).. Valeurs oui, non.

En appuyant sur



ou **ŝ** 

Change la valeur de la fonction.

En appuyant sur 🛶

- Valide et passage à la programmation de Format de la communication.



#### 14. FORMAT DE LA COMMUNICATION AVEC ORDINATEUR

	<u>5</u>	R		łΑ	,	kg lb
0	O <b>N</b>	<b>○</b>	0	0	0	
Ł	:46	?E	Erl	7[	Ε	

Type de trace Format Standard.
Constitué d'1 octour d'état + 8 octous de poids.

TRACE de POIDS Format Standard											
Trace	STX	Etat	Poids								CR
Nº Bytes	1	1		8							1
Exemple Hexa	02	41	20	20	20	32	2E	30	30	30	0D
Exemple ASCII	STX	A				2		0	0	0	CR

CALCUL DE L'ETAT: L'Etat s'obtient en additionnant à 20H, les valeurs des points allumés. Brut = 1H; Net = 2H; Zéro = 8H; Stable = 20H.



- Type de trace Format USA.

Constitué de 12 octous en mode d'atente de demande ou d'envoi por appui sur la touche PRINT.

TRACE de POIDS Format USA (Pour modes distincts à Chaque Conversion)																		
Trace	STX	Signe		Poids							,	Unité			Mode			
N° Bytes	1	1		8							3			4			1	
Exemple Hexa	02	20	20	20	20	32	2E	30	30	30	20	4B	47	20	47	52	20	0D
ExempleASCII	STX					2		0	0	0		K	G		G	R		CR

Unité: Valeurs possibles KG/LB; K = 4B, G = 47, L = 4C, B = 42.

Mode: Valeurs possibles; brut (GR), Tare semi-automatique(TRS), Tare programmée (TRP); G = 47, R = 52, T = 54, R = 52, S = 53, P = 50.


TRACE de POIDS Format USA (Pour mode Chaque Conversion)																
Trace	STX	Signe	Poids						Ur	ité	Mode		Etat	CR		
Nº Bytes	1	1	8						2 2		2	1	1			
Exemple Hexa	02	20	20	20 20 20 32 2E 30 30 30						4B	20	47	52	20	0D	
ExempleASCII	STX			2 . 0						0	K		G	R		CR

Unité: Valeurs possibles K / L; K = 4B, L = 4C.

Mode: Valeurs possibles brut (GR), Tare semi-automatique (TS), Tare programmée (TP); G = 47, T = 54, S = 53, P = 50. Etat: Valeurs possibles Operation normale, SP; Instable, M = 4D; Surcharge, O = 4F; Sous-charge, O = 4F; Mode points, O = 43; Mode test, O = 43; M




- Trace de poids ← format Simple.

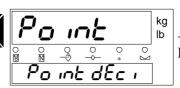

- Signe point. Point ou virgule.

TRACE de POIDS Format Simple									
Trace	Poids								
Nº Bytes		7							
Exemple Hexa	20	20	32	2E	30	30	30	0D	
ExempleASCII			2		0	0	0	CR	

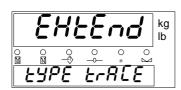

- Trace de poids format Extended. (Seulement en mode POIDS-TARE). Constitué d'un octour d'état + 7 octuor de poids net + 7 octuor de tare + 2 octuor de code.

TRACE de POIDS Format Extended (Seulement en mode POIDS-TARE)																			
Trace	STX	Etat		Poids					Tare							Co	ode	CR	
N° Bytes	1	1	7					7								2	1		
Exemple Hexa	02	53	20	20	32	2E	30	30	30	20	20	30	2E	35	30	30			0D
ExempleASCII	STX	S			2		0	0	0			0		5	0	0			CR

Etat: Valeurs possibles, Stable, Instable, Négatif. S = 53, I = 49, - = 5F.

sur




En appuyant **2** ou **8** Change la sélection.

En appuyant sur




Valide la fonction.

Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements.

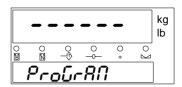

En appuyant sur



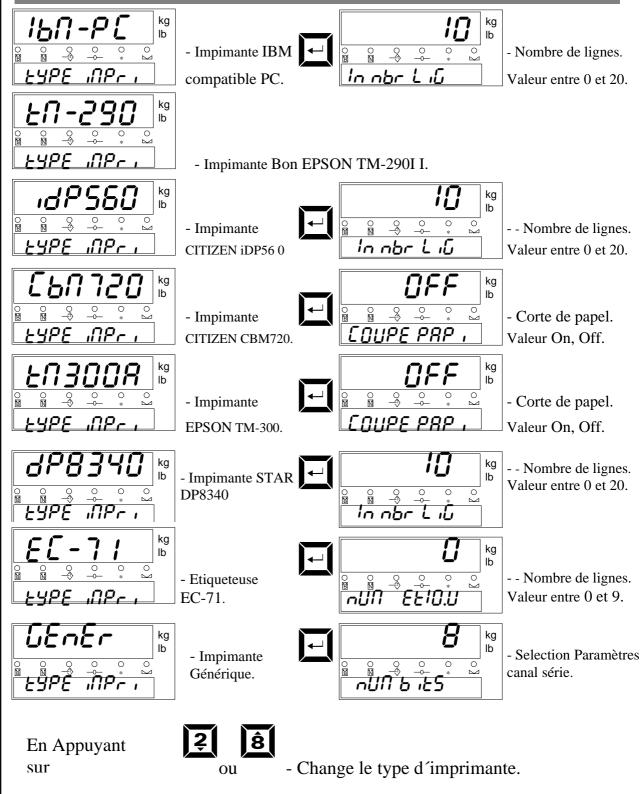

En Appuyant sur


**↓** 

- Valide la fonction.


En Appuyant sur




- Retour au mode programmation sans sauvegarder les changements.

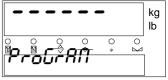

Ensuite configuration du nombre de ligne d'avance papier après edition du ticket.

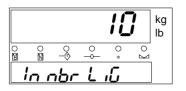



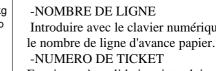

-NOMBRE DE LIGNE Introduire avec le clavier numérique,

-NUMERO DE TICKET

Ensuite après validation, introduire le numéro du prochain ticket






- OPERATIONS.

Si le mode IMP2 a été choisit, il est possible de supprimer le champ "opération" du ticket imprimé.

En Appuyant sur

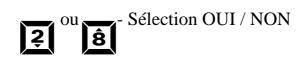

En Appuyant sur




- Valida la función.

En Appuyant sur



- Regresa a modo programación sin salvar los cambios efectuados

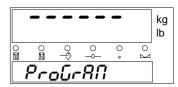

#### 16. CONFIGURATION DES IMPRIMANTES

- IMPRIMANTE CITIZEN iDP-560: 9600, 8, N, 1.

SW1: 1 7 8 CN7: 1, 2, 3, 4, 5 Ouverts.

ON OFF OFF OFF OFF ON ON

Position: CN8:B, CN9:B, CN10:B, CN11:A, CN12:B, CN13:B.

- IMPRIMANTE CITIZEN iDP-562: 9600, 8, N, 1.

SW1: 1 5 6 7 8 10 ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF PJ:1-A, 2-A, 3-A, 4-A, 5-A, 6-B, 7-B.

- IMPRIMANTE CITIZEN CBM-720: 9600, 8, N, 1.

DS1: 1 3 5 6 8 DS2: 1 ON OFF OFF ON OFF ON ON OFF OFF ON OFF ON ON ON OFF SW1: RS.

- IMPRIMANTE EPSON TM-290-II: 9600, 8, N, 1.

SW1: ON SW2..SW10: ON

-IMPRIMANTE EPSON TM-300A/B: 9600, 8, N, 1.

SW1..SW9: OFF SW10: ON

- IMPRIMANTE STAR DP8340: 9600, 8, N, 1.

SW1-1..SW1-8: ON

- IMPRIMANTE COMPATIBLE PC IBM: 1200, 8, E, 1.

Pour la position des switches on doit consulter le manuel de l'imprimante.

- ÉTIQUETEUSE EC-71:

BC-100M-V07

Pour la position des switches on doit consulter le manuel de l'étiqueteuse.


27


### 17. POSSIBLES PROBLEMES ET LEURS SOLUTIONS

INDICATEUR	PROBLEME	SOLUTION
	L'équipement ne s'allume pas.	<ul> <li>Vérifier la connexion du réseau jusqu'à l'équipement.</li> <li>Vérifier l'état du fusible.</li> </ul>
	L´indicateur affiche.	<ul> <li>Vérifier qu'il n'y a pas de poids sur la plate-forme.</li> <li>Vérifier que la connexion avec la plate-forme est correcte.</li> </ul>
£85£ /	• Equipement hors contrôle.	Avertir le Servise Technique.
£85£ 2	• Equipement hors contrôle.	Avertir le Servise Technique.
EESE 3	• Equipement hors contrôle.	Avertir le Servise Technique.
EESE 4	<ul><li>Equipement hors contrôle</li></ul>	Avertir le Servise Technique.
LESL 5	Equipement déréglé	Avertir le Servise Technique.
£85£ 8	Equipement déréglé	Avertir le Servise Technique.
£85£ 9	Defaut RAM.	Avertir le Servise Technique.
EESE R	• Erreur dans les textes des champs DIVERS 1,2,3.	Appuyer sur la touche "C" et programmer à nouveau ces champs.
£85£ b	Erreur dans la séquence de pesée.	Appuyer sur la touche "C" et programmer à nouveau la séquence.
Error 14	On a essayé     d'additionner avec le     poids instable.	Répéter à nouveau l'opération.
Error 34	Total oubert.	Fermer le total.
Error 33	On a essayé     d'additionner 2 fois     sans variation de     poids.	Répéter à nouveau l'opération, en faisant varier le poids.
Error 40	Il n'y a pas de communication.	<ul> <li>Vérifier la connexion entre l'imprimante et l'indicateur.</li> <li>Vérifier que l'imprimante est allumée ainsi que le voyant SEL.</li> </ul>


#### 18. CONNEXIONS

#### - PANNEAU ARRIERE BC-100M

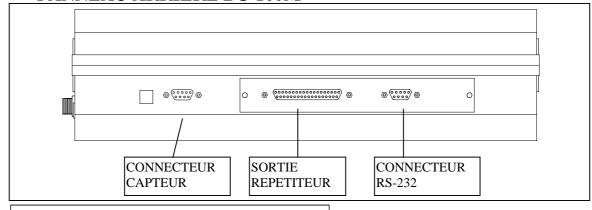

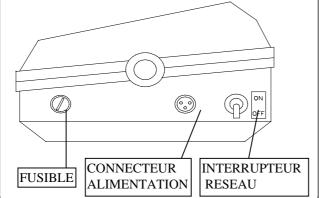


#### - PANNEAU LATERAL BC-100M

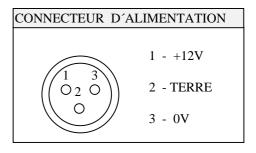

INDICAT	EUR	I	MPRIMAN	TE	OF	RDINA	ATEUR
D-B 9V. F				D-B	25V. M	D-B 9V	/ F
1 Terre 2 DSR/RXD		<b>→</b>	BLINDAGE 20 DTR	2	LINDAGE	3	INDAGE TXD
3 TXD 5 GND		•	3 RXD 7 GND	3 7	RXD GND	5	RXD GND

ORDINAT.

DELTA 25

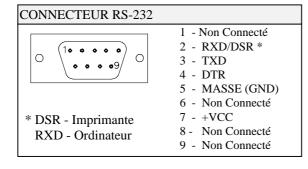

PINS	PINS	PINS
7	5	5
2	3	2
3	2	3
ORDINAT. DELTA 25 PINS	ORDINAT. DELTA 9 PINS	INDICAT. DELTA 9 PINS
7	5	5
2	3	2
3	2	3
<u> </u>		

ORDINAT.

DELTA 9

INDICAT.

DELTA 15


Si l'on connecte un capteur à 4 fils, on doit relier +V avec + SENSE et -V avec - SENSE.


NOTE: Il faut utiliser connecteurs delta 15 voies mâle de pin doré avec les conditions suivantes:


Résistance de contact (or sur nickel)  $\leq 15 \text{m}\Omega$ Isolement parmi du pins(Polyamide, Téflon) $\geq 5000 \text{M}\Omega$ Fini du pin:  $> 0.5 \mu \text{m}$  de or sur nickel


#### SORTIE CONNECTEUR CAPTEUR 15VIAS Côte indicator delta 15V Famelle Côte Plata-forme 1-9 BLANC -SIGNAL 3-4 GRIS -SENSE 5-6 VIOLET +SENSE 8-15 VERT +SIGNAL 11- NOIR - V 12- MASSE Blindage 13- ROUGE +V

#### - PANNEAU ARRIERE BCN-100M

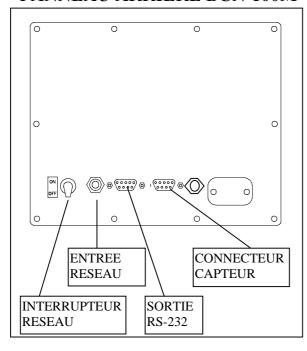

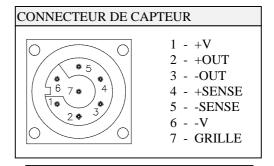

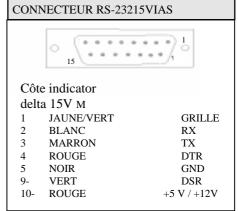

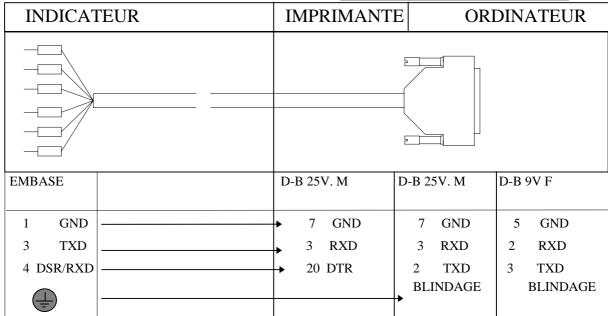

NOTE: Ce document n'est pas contractuel, le fabricant se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques.







Zone d'activité REMORA 33172 Gradignan Cedex (FRANCE) TEL. (33) 05 56 75 77 80; FAX. (33) 05 56 75 77 81.



## OQUAD .J., e aejeee



CTRA. SANTA CRUZ DE CALAFELL , 35 08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA-ESPAÑA) TEL. (93) 654-62-12; FAX. (93) 654-54-53. e-mail:info@epel-ind.com ALBASANZ 6 y 8 28037 MADRID TEL: 91 754 30 14, FAX: 91 754 48 26 e-mail:info@epelsa.com

http//www.epel-ind.com

## FONCTIONNEMENT EN MODE TERMINAL

#### 19. MODE TERMINAL

Ce mode s'utilise pour être connecté à un ordinateur et sert à effectuer des pesées successives avec une séquence programmable jusqu'à 10 champs distincts, y compris le POIDS et la TARE.

L'indicateur memorisera toutes les pesées dans le registre du GRAND TOTAL, avec un maximun de 8 caractères y compris le point décimal. Ce registre de GRAND TOTAL peut être effacé seulement si l'ordinateur l'autorise.



Il existe deux formes de fonctionnement:

AVEC MEMOIRE: En plus du registre du GRAND TOTAL, l'équipement dispose d'une zone de mémoire où sont gardées jusqu'à un maximun de 200 opérations, jusqu'à ce que l'ordinateur, à travers une demande d'envoie, déchargée la mémoire de l'indicateur. Le compteur du nombre d'opérations s'incrémente à chaque pesée et recommence à zéro aprés un envoi complet.

SANS MEMOIRE: L'équipement envoi la séquence de pesée à l'ordinateur à chaque opération. De cette façon, l'ordinateur doit répondre à chaque envoi. Toutes les pesées sont mises en mémoire dans le registre du GRAND TOTAL. Dans ce cas le compteur d'opérations reste toujours à zéro.

! : Les fonctions de Zéro, Tare semi-automatique, Tare cumulative, Tare prédéterminée et Tare mémorisée, fonctionnent de la même manière qu'en mode POIDS-TARE.

# 19.1 SEQUENCE DE PESE

La séquence de pesée intègre les "CHAMPS" affiché lors des pesée. Cette séquence de champs est programmable.


La valeur du poids et de la tare est déterminée par l'indicateur. Les autres données sont introduites au clavier pendant la séquence de pesée.

#### 19.2 MODE PESEE

Cést l'affichage de depart de la séquence de pesé du mode terminal.




Si l'équipement fonctionne AVEC MEMOIRE le compteur d'opérations s'incrémentera. Si l'équipement fonctionne SANS MEMOIRE le compteur d'opérations ne s'incrémentera pas, puisque la pesée est transmise à l'ordinateur

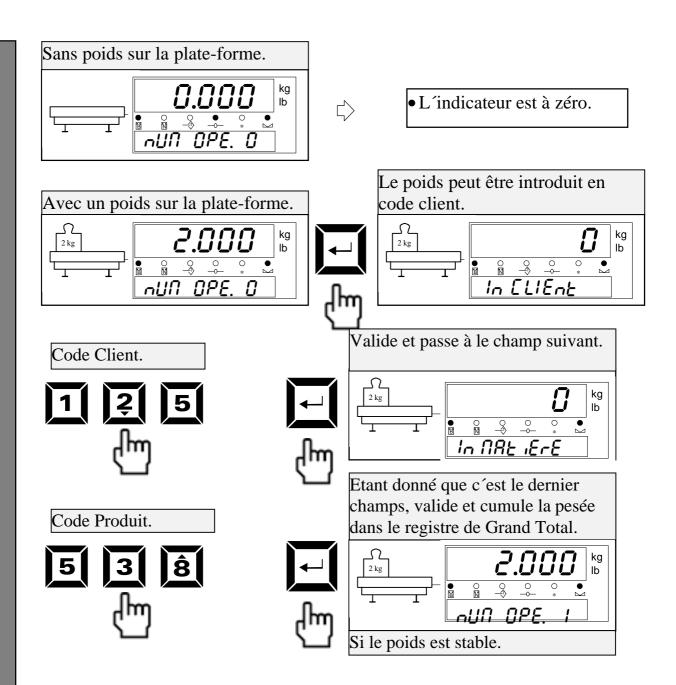





# 19.3 FONCTION GRAND TOTAL

Cette fonction peut être sollicitée à partir de l'indicateur ou à partir de l'ordinateur. **A partir de l'indicateur:** Pour accéder au Grand Total on doit entrer en programmation au travers du code secret.

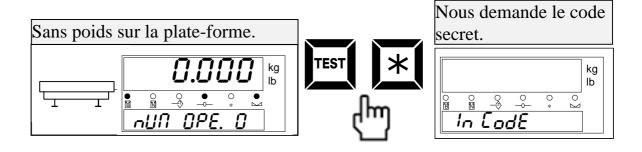


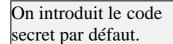



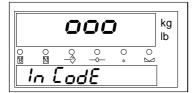




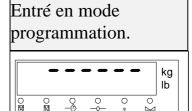


ProGrAN

A partir du mode programmation.

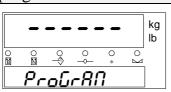




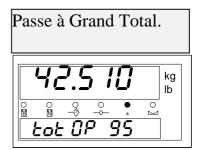

En Appuyant sur



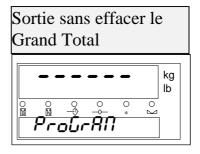

En Appuyant sur




- La valeur du GRAND TOTAL est envoyée à l'ordinateur et reste en attente de recevoir le message d'effacement pour remettre à zéro le registre du GRAND TOTAL. Si le message d'effacement n'est pas reçu dans GRAN TOTAL. l'indicateur un message D'ERREUR s'affichera.

A partir de l'ordinateur: On envoie la chaîne correspondante à la demande du GRAND TOTAL, à ce que l'indicateur répondra avec la valeur du registre du GRAND TOTAL. Dans ce cas si le message d'effacement n'est pas reçu un message d'ERREUR sera affiché.

# 19.4 PROGRAMMATION DE LA SEQUENCE DE PESAGE

La programmation de la sequence de pesage permet de definir les champs de données qui seront trasmit a l'ordinateur. (CLIENT, FOURNISSEUR, CODE PRODUIT, PRIX UNITAIRE, NOMBRE DE COLIS, POIDS, TARE, CHAMPS VARIABLE 1, 2 et 3. DEPUIS LE MODE GRAND TOTAL:



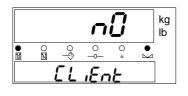

L'indicateur demande la validation OUI / NON du champs.


En Appuyant sur



8 ou 2 - Change entre QUI ou NON

En Appuyant 44 sur



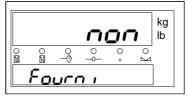

On change de champ.

- -6 = champ suivant
- 4 = champ précédant.

En Appuyant sur



- Retour au mode programmation sans modifier les valeurs.

En Appuyant



- Valide la nouvelle séquence après le dernier champ DIVERS 3 et retourne au mode programmation.




: Dans la séquence il doit exister, au moins, un champ distinct de la TARE, sinon au moment de valider le dernier champ il sera affiché ERREUR 65.Les textes des champs DIVERS 1, DIVERS 2 et DIVERS 3 peuvent être modifiés à partir du mode programmation. (Voir paragraphe 18.4).

# 19.5 PROGRAMMATION DES TEXTES DES CHAMPS "DIVERS"


### **DEPUIS MODE GRAND TOTAL:**



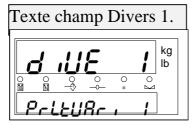






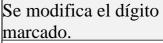






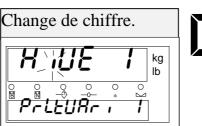




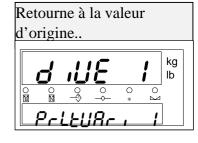







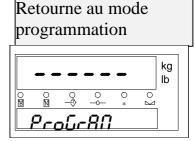

POUR PROGRAMMER LES COMMUNICATIONS CONSULTER LE MANUEL D'INSTALLATION. LA PROGRAMMATION DE LA DATE ET HEURE, CODE SECRET SE PROGRAMMENT DE LA MÊME MANIERE QU'EN MODE POIDS-TARE.

#### 19.6. TEST RS-232

#### **DEPUIS LE MODE GRAND TOTAL:**




L'afficheur poids indique le nombre de tentatives. Le nombre d'erreur est affiché dans l'autre afficheur.



En Appuyant sur



- Le nombre d'erreurs est 0.

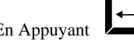

- Retourne au Mode total général.

sur

# 20. COMMUNICATIONS EN MODE TERMINAL

La description du protocole suivant n'est valide que pour le mode Terminal (ce protocole ne fonctionne pas en mode Poids -tare)

Le format général de transfert des messages est:

STX	DONNEES	ETX
-----	---------	-----

Les données sont constitues de différents caractères.

L'exception est lors de l'envoie du caractères "\$" (demande de poids par le PC):

STX	TRACE DE POIDS	CR

Chaque champs envoyé à l'ordinateur est précédé d'un caractère pour son identification:

CHAMPS	IDENTIFIANT (Id)	Nb CARACTERES (n)	TYPE DE CARACTERES
CLIENT	Н	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
FOURNISSEUR	P	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
CODE	I	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
PRODUIT			
Nb COLIS	J	6	NUMERIQUE. De 0 a 65535
PRIX	A	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
POIDS	K	9	TRACE_POIDS
TARE	0	7	NUMERIQUE + Points décimal (selon
			capacité bascule).
VARIABLE 1	В	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
VARIABLE 2	С	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999
VARIABLE 3	D	6	NUMERIQUE. De 0 a 999999


37

#### TOTAL GENERAL ET EFFACEMENT DU TOTAL GENERAL:

L'envoie du total général est possible :

- L'utilisateur fait un effacement par appuis sur la touche "C"
- L'ordinateur envoie une demande de total général.

L'ordinateur peut demander le total général à l'indicateur à n'importe quel moment de la séquence de pesé.

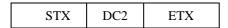

L'indicateur répond en envoyant le total général avec la trame:

STX	N	TOTAL	ETX
-----	---	-------	-----

Oû "N" indique que c'est une transmission de total.

"TOTAL" est une trame de 8 caractères (7 chiffres + points décimal).

Pour effacer le GRAND TOTAL, l'indicateur doit recevoir la trame suivante, avant 1,5 secondes:

STX	ACK	ETX
-----	-----	-----

#### **DEMANDE DE L'ORDINATEUR ET REPONSE:**

Cette fonction permet à l'ordinateur d'envoyer un message de 6 caractères. Ce message apparaît dans l'afficheur principal de l'indicateur.

L'utilisateur peut alors répondre en introduisant une valeur numérique (de 0 a 999999) par le clavier.

#### L'ordinateur envoie

STX	DC1 AbCdEF	ETX

Par exemple: envoie un message (abcef), l'opérateur doit répondre 123456:



En validant l'indicateur envoie la trame:

STX S	COD_RESPUESTA	K	TRAZA_PESO	О	VALOR TARA	ETX
-------	---------------	---	------------	---	------------	-----

OU: S: Est l'identifiant de réponse à une demande directe.

**CODE\_REPONSE:** Dans cet exemple 123456.

**K:** Est l'identifiant du champs POIDS.

**O:** Est l'indicatif du champ TARE.

#### **PESEE NORMALE:**

Lors d'une séquence de pesage, les différents champs sont transmis à la fin de toute la séquence de pesage (et non après chaque validation d'un champs); pour le mode "sans mémorisation".

Le protocole de transfert est le suivant :

ORDINATEUR	INDICATEUR
<b>—</b>	<stx><campos><etx></etx></campos></stx>
<stx><ack><etx></etx></ack></stx>	$\Rightarrow$

La trame "CHAMPS" est envoyé ainsi :

<K><TRACE\_POIDS><O><TARE><H><CLIENT><P><FOURNISSEUR><I>
<CODE PRODUIT><J><NOMBRE DE COLIS><A><PRIX><B><VAR.1><C>
<VAR.2><D><VAR.3>.

<TRACE\_POIDS> 9 caractères.

<TARE> 7 caractères.

Tous les autres champs sont formés de 6 caractères.

#### RECUPERATION D'OPERATIONS MEMORISEES

Cette fonction permet de récupérer les opérations mémorisées lors des séquences de pesage ""avec mémorisation "

Le protocole de transfert est le suivant:

ORDINATEUR	INDICATEUR
<stx><p><etx></etx></p></stx>	$\Rightarrow$
₩	<stx><campos><etx></etx></campos></stx>
<stx><ack><etx></etx></ack></stx>	$\Rightarrow$

La structure des "CHAMPS" est identique à celle des pesées classiques. L'information du poids étant transmise avec l'octet de l'état "poids net stable".

Après le transfert de la première séquence d'opération mémorisée, l'indicateur de poids attends quelques secondes pendant lequel l'ordinateur doit envoyer un second message de demande de récupération de mémorisation. Lorsque l'indicateur reçoit cette nouvelle demande, le transfert de la seconde opération se fait, ensuite l'indicateur attends de recevoir un "ACK", des qu'il reçoit ce caractère, le cycle d'envoie des opérations mémorisées jusqu'à 150.

S'il n'y a pas de réponse l'indicateur pendant quelques secondes, l'indicateur retourne à la première opération en attente de demande de l'ordinateur.

Lorsque le premier transfert Indicateur vers le PC, le caractère "ACK" est envoyé. (pendant le temps d'attente):

	STX	ACK	ETX	
ς	i l'ordinate	ur accus	e réception	nar "F"

Si l'ordinateur accuse réception par "F" pendant la temps d'attente.

STX F ETX

L'indicateur efface toutes les opérations de la mémoire de l'indicateur.

# 21. COMMUNICATION EN RESEAU

Le principe est le même qu'en mode POIDS TARE. On utilise des synchronismes pour contrôler le transfert des informations entre l'ordinateur et les indicateurs de pesage.

La structure générale de la trame est de la forme :

STX	MESSAGE	CHECK1	CHECK2	ETX
-----	---------	--------	--------	-----

Oû CHECK1 et CHECK2 sont les deux bytes de checksum

. MESSAGE compose le message des informations ou ordre.

Exemple de transfert d'une séquence de pesée:

En mode normal:

STX CHAMPSS ETX

En mode reseau:

STX CHAMPSS CHECK1 CHECK2 ETX

En Mode Réseau, il est nécessaire de respecter le protocole complet suivant:

ORDINATEUR	INDICATEUR
Demande de données	Accuse de réception
Envoie d'ordre	Accuse de réception
Demande de données	Envoie de données
Accusé de réception	

#### 22 LISTE DE TOUCHES

#### **DESCRIPTION DE TOUCHES:**

ORDINATEUR	EQUIPEMENT		
NOMBRES 0 A 9.	TOUCHES DE 0 A 9.		
CARACTERE "A"	TOUCHE TEST		
CARACTERE "B"	TOUCHE TARE PRE-DETERMINE		
CARACTERE "D"	TOUCHE ENTER		
CARACTERE "E"	TOUCHE "C"		
CARACTERE "F"	TOUCHE " * "		
CARACTERE "G"	TOUCHE TARE SEMI-AUTOMATQUE		
CARACTERE "H"	TOUCHE CORRECTION DE ZERO.		
CARACTERE "K"	TOUCHE BRUT-NET		
CARACTERE "L"	TOUCHE EFFACEMENT DE TARE		
CARACTERE "M"	TOUCHE RECUPERATION TARE.		

# FONCTIONNEMENT EN MODE EMETTEUR DE BON


#### 23.1 FONCTIONS MODE EMETTEUR DE BON

Ce mode s'utilise comme EMETTEUR de BON ou PESE-CAMIONS et fonctionne avec l'imprimante de bon EPSON TM-290.




Le principe de base est la double pesée, permettent de faire des tickets en 2 fois. ENTREE/SORTIE de camion.


#### <u>Impression de la première pesée</u>

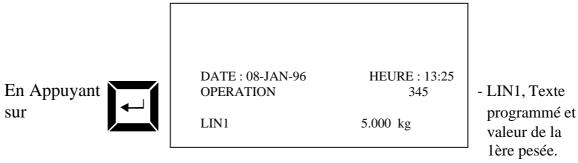

Impression de la deuxième pesée.

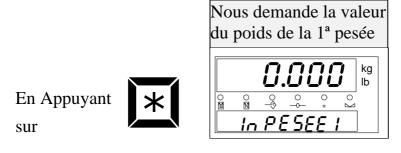

Insérer le ticket de la première pesée

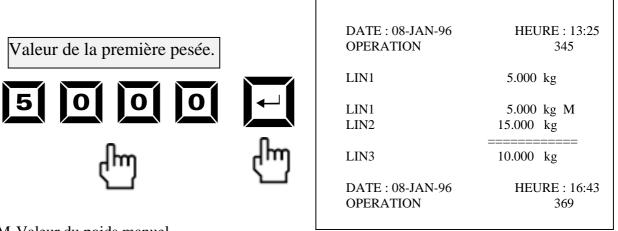

M-Valeur du poids manuel.


LIN2 - Texte programmé et valeur de la 2ème pesée. LIN3- Texte programmé et valeur du poids net.

BC-100M-V07

# 4


# 23.2 PROGRAMMATION DES TEXTES AUXILIAIRES

Depuis le mode programmation:

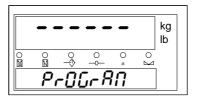


En Appuyant sur



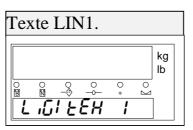

En Appuyant **8** et **2** sur

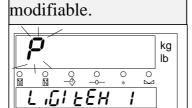

kg

Le chiffre clignotant est


Changement de la position du caractère.



- Jusqu'à 10 caractères.


sur

En Appuyant

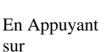



Valide et passe à la deuxiéme ligne.

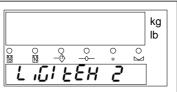

- Après avoir programmé toutes les lignes.

En Appuyant sur




1<sup>ere</sup> ligne d'en-tête 1.

Programmation de la

- Type de lettre : Normal ou expansé.

44

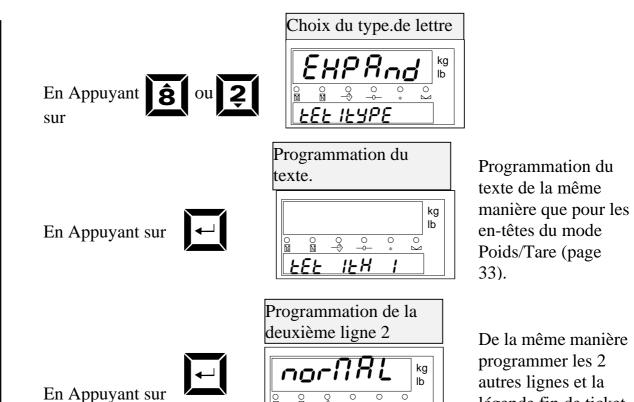

FEFS FRLE

légende fin de ticket.

En Appuyant sur - Retourne au Mode Programmation

BC-100M-V07